



N° Or :
CLIENT :
DATE : 20/02/2025
PLAQUE :

RAPPORT D'INTERVENTION SUR VOTRE VEHICULE

INTERVENTION DU 20/02/2025

1_Travaux en atelier

////////

CONSTAT CLIENT : Défaut hybride.
Remplacement boîtier bougie préchauffage plus des défaut

////////

CONSTAT CLIENT : Pas de force suffisante pour le freinage de 2ème axe
+ déséquilibre freinage 3ème axe Effectuer un réglage des étrier sur
les deux axe puis effectuer un nouveau test

B

////////

CONSTAT CLIENT : 4 coussins de suspension de 2ème axe. Les coussins
sont en bonne état

B

////////

CONSTAT CLIENT : Tirants inférieur 3ème axe.
Remplacement

Service et entretien, généralités.

Numéro d'opération secondaire

Passage CT

Ampoules. Numéro d'opération secondaire

Défaut éclairage Contrôler les ampoules

C'est fait ok

Main d'ouvre technicien

Date de validité des extincteurs dépassé

Remplacer les extincteurs 2x 6kg

Remplace ok

////////

Manque deux marteaux de secours

C'est fournir ok

Équipement intérieur

Manque une vis du cache derrière le pare soleil

Mise en place des vis

Ampoules. Numéro d'opération secondaire

Remplacement ampoule feux gabarit av

C'est fait ok

Préchauffeur d'air électrique. Numéro

d'opération secondaire

Remplacement relais commande chauffage d'air d'admission suite relève

défaut P05407F

C'est fait ok

20/02/2025

Ampoules. Numéro d'opération secondaire

Troisième feu stop ne fonctionne pas

C'est fait remplace

Service et entretien, généralités.

Numéro d'opération secondaire

Oxydation perforante en dessous de la porte 1

Rajouter nouvelles tollé était chercher la chez fournisseur car en

cavé rien trouvé bonne. Mise joint et antigravilon.

Éclairage latéral. Numéro d'opération

secondaire

Feu de gabarit arrière gauche ne fonctionne pas

Réparer la fesau était cassé. Fonctionne

2_Pièces montées

- 2 BIELLE DE REACTION
- 2 EXTINCTEUR ECHANGE 6KG
- 2 MARTEAU
- 2 AMPOULE 4W
- 1 RELAIS
- 2 AMPOULE H1 70W
- 3 VIS À 6 PANS CREUX
- 1 GAINÉ THERMO 12,7-6,4 mm
- 1 GAINÉ THERMO 19-9,5 mm
- 1 LAMPE
- 2 COSSE ROUGE RETRACTABLE
- 1 GAINÉ THERMO 12,7-6,4 mm

3. Réparation ne concernant pas l'usure

1_Travaux en atelier

Passage contrôle technique non articulé

Passage contrôle technique essieu suppl.

Repassage contrôle technique Bus

2_Pièces montées